



Muro Activo Active Wall Mural Actif


PEZ04

1/4


042-04-0005278-3

Fabricado por / Made by / Fabriqué par GALOPÍN PARQUES, S.L.


ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS:

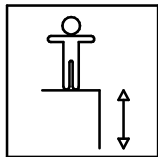

21 cm.

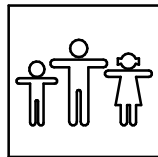

6 u.

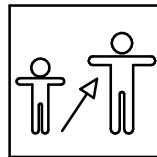


1-4

Dimensiones de pieza mas grande/Maximum dimensions of parts/ Dimensions maximum de la pièce:

83x50x50 cm.

Peso pieza mas pesada/Maximum weight of parts/ Poids maximum de la pièce:

19,4 kg

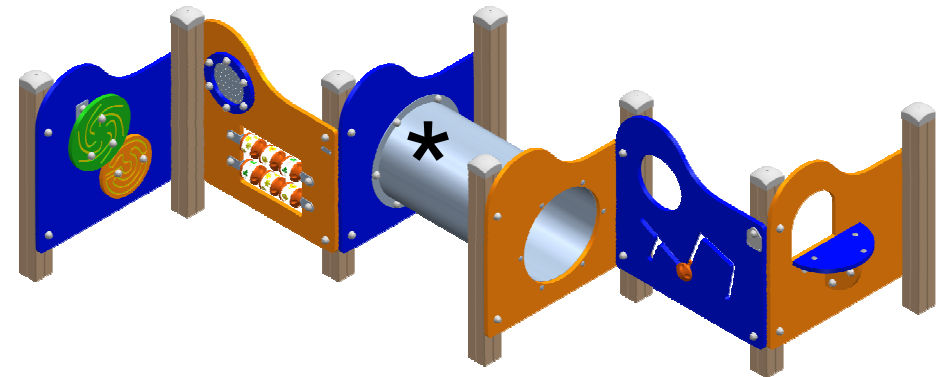

FUNCIONES LÚDICAS
PLAYFUL ACTIVITIES
ACTIVITÉS LUDIQUES



Muro Activo Active Wall Mural Actif

PEZ04

2/4

042-04-0005278-3




Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:

Superficie de seguridad requerida y revestimientos del suelo según la norma EN 1176-1

Safety surface required and floor covering according to the standard EN 1176-1

Zone de sécurité et revêtement du sol conforme à la norme EN 1176-1


DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%

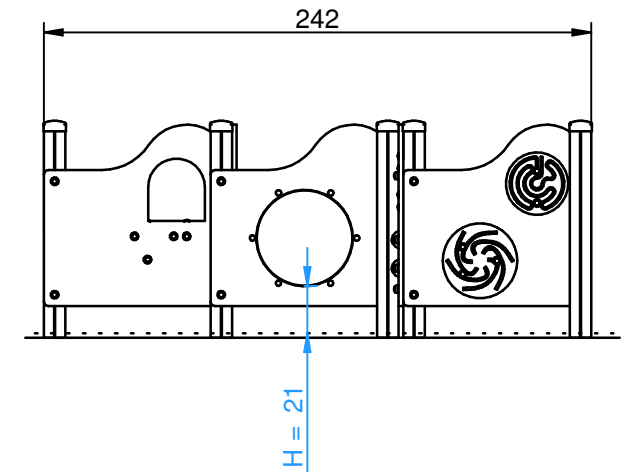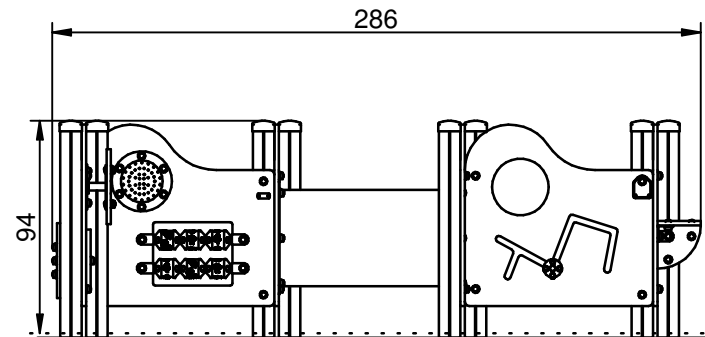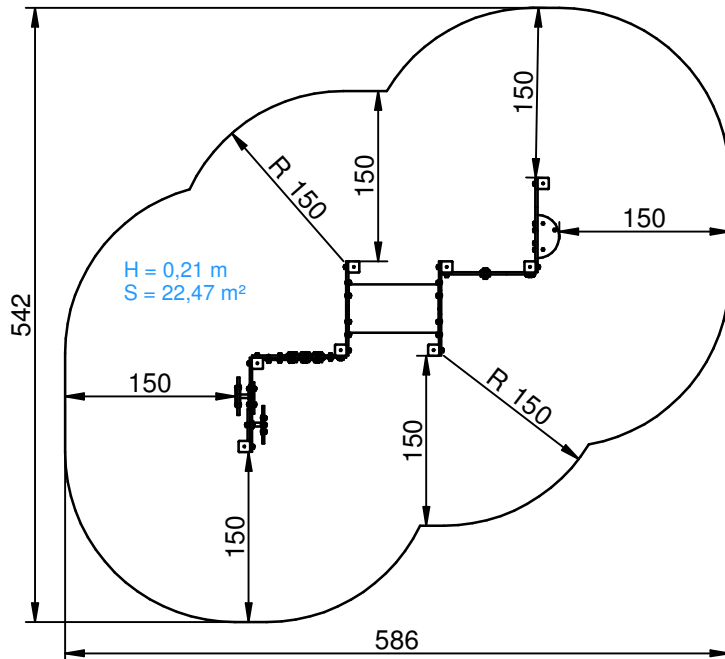

INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:

Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB/SDZ

Disponibilidad de repuestos/Availability of replacement parts/Disponibilité de pièces de remplacement: 10 años/ 10 years/ 10 années



3 h.

Muro Activo Active Wall Mural Actif	PEZ04	3/4
		042-04-0005278-3

DESCRIPCIÓN MATERIALES:

Paneles: Paneles de polietileno de alta densidad de 20 mm y bicolor de 19 mm.
Postes: Madera laminada de pino escandinavo tratada en autoclave clase de riesgo IV.
Piezas de plástico: Polietileno y polipropileno.
Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 y aluminio EN AW 5754-H111.
Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267 y AISI-304.

MATERIAL DESCRIPTION:

Panels: 20 mm high density polyethylene boards and two-color of 19 mm.
Posts: Laminated Scandinavian machine strength graded pine wood complying to EN351/335.
Plastic Parts: Polyethylene and polypropylene.
Metallic Parts: Steel S-235, AISI-304 and aluminium EN AW 5754-H111.
Fixings: Steel conforming to 8.8 DIN267 and AISI-304.

DESCRIPTION DES MATÉRIELS:

Panneaux: Planches de polyéthylène d´haute densité de 20 mm et de deux couleurs de 19 mm.
Poteaux: Bois de pin scandinave traité avec autoclave, source de risque IV.
Pièces plastiques: Polyéthylène et polypropylène.
Pièces métalliques: Acier S-235, AISI-304 et aluminium EN AW 5754-H11.
Visserie: Acier qualité 8.8 DIN267 et AISI-304.

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Semanalmente comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día.

Comprobar que los paneles de polietileno no presenten rozaduras o rayaduras peligrosas.

Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente analizar y asegurar que los largueros, postes y complementos de madera, no presenten defectos estructurales o que no hayan ladeado.

Asegurar que no haya deformaciones en el polietileno.

Comprobar todas las cimentaciones.

MAINTENANCE:

Every week carry out a visual check on the general state of the element to make sure there are no breakages or damages to endanger users.

Every month check that the element is as structurally stable as when it was new.

Check that there are no dangerous scrapes or scratches on the polyethylene panels.

Check the state of all the screws, bolts and their protection.

Every year inspect the arms, supports and wooden fittings to make sure they have no structural faults and are not twisted to one side.

Check that the polyethylene is not deformed.

Check all ground fixings.

PLAN DE MAINTENANCE:

Chaque semaine vérifier visuellement l'état général du jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers.

Chaque mois s'assurer que la stabilité structurelle du jeu soit identique à celle du premier jour.

Vérifier que les panneaux de polyéthylène ne présentent pas éraflures ou rayures dangereuses.

Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection.

Chaque année analyser et assurer que les montants et les compléments en bois ne présentent pas de défauts structuraux ou qu'ils ne sont pas inclinés.

S'assurer qu'il n'y a pas de déformations dans le polyéthylène.

Vérifier toutes les fondations.