



VALLA DE COLORES **Coloured Fence** **Barrière a Couleurs**


V01C

1/3

014-15-0009419-0

Fabricado por / Made by / Fabriqué par GALOPÍN PARQUES, S.L.



ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS:

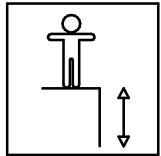

Fijación: En SD mediante zapatas de acero inoxidable, o tomadas 10 cm en hormigón. En SB enterrados 50 cm /

Fixation: In hard land with fixation systems in stainless steel, or taken 10 cm in concrte. In soft land 50 cm buried /

Fixation: Dans un sol dur avec un système de fixation en acier inoxydable, ou prises 10 cm dans béton. Sur terre 50 cm enterrés

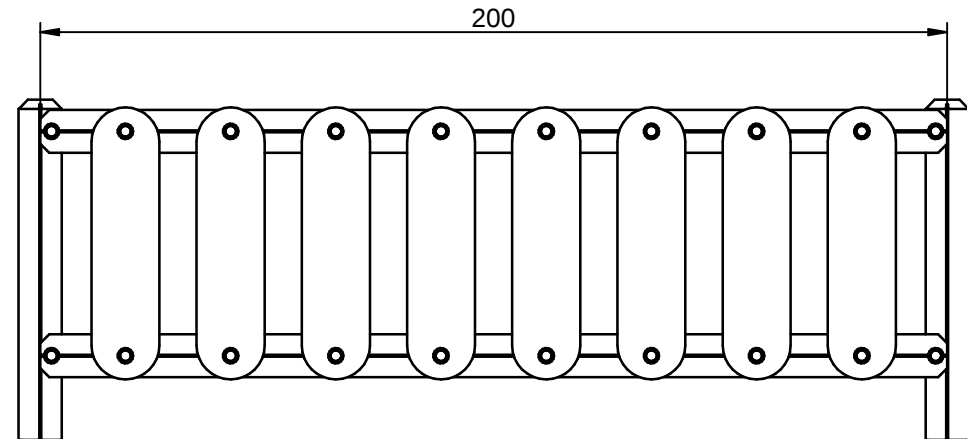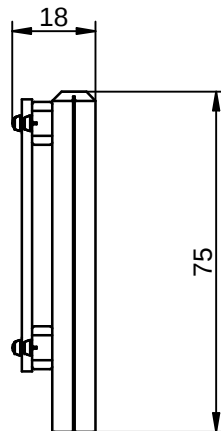

Posibilidad de suministrar acompañada de pórticos de entrada /


Possibility to supply accompanied with purch of entrance /

Possibilité de fournir accompagnée des portiques d'entrée

INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:

Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB/SDH/SDZ

Disponibilidad de repuestos/Availability of replacement parts/Disponibilité de pièces de recharge: 10 años/ 10 years/ 10 années



1 h.



VALLA DE COLORES

Coloured Fence

Barrière a Couleurs

V01C

2/3

014-15-0009419-0

DESCRIPCIÓN MATERIALES:

- Paneles:** Tableros contrachapados de 22 mm.
Postes: madera laminada de pino escandinavo tratada en autoclave clase de riesgo IV.
Pintura: 3 manos (5 en los cantos) de esmalte poliuretano texturado exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización.
Piezas de plástico: Polietileno, polipropileno.
Piezas metálicas: AISI-304.
Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316.

MATERIAL DESCRIPTION:

- Panel:** 22 mm plywood boards.
Posts: Scandinavian machine strength graded pine wood complying to EN351/335
Paint: 3 coats (5 coats on edges) of polyurethane enamel, free of lead and high resistance to weather deterioration.
Plastic Parts: Polyethene, polypropylene.
Metallic Parts: AISI-304.
Fixings: Steel conforming to 8.8 DIN267, AISI-304 & AISI-316.

DESCRIPTION MATÉRIELS:

- Panneaux:** Planche contreplaquée de 22 mm.
Poteaux: Bois de pin scandinave traité avec autoclave, source de risque IV.
Peinture: 3 couches (5 dans les arêtes) d`émail polyuréthane texturé libre de plomb et avec une haute résistance aux changements de l`environnement.
Pièces de plastique: Polyéthylène, polypropylène.
Pièces métalliques: AISI-304.
Visserie: Acier qualité 8.8 DIN267, AISI-304 ou AISI-316.

GALOPÍN PARQUES se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.
GALOPÍN PARQUES reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.
GALOPÍN PARQUES se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.

VALLA DE COLORES

Coloured Fence

Barrière a Couleurs

V01C

3/3

014-15-0009419-0

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Semanalmente comprobar de forma visual el estado general de la valla, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente asegurar que la estabilidad estructural de la valla sea la misma del primer día y que no presente ondulaciones en sus tramos.

Comprobar que los paneles contrachapados no presenten aberturas peligrosas especialmente en los cantos. Sellar si es necesario.

Eliminar la posible aparición de astillas en los largueros, postes y complementos de madera.

Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones. Verificar los tapones de los postes.

Anualmente sellar las aberturas producidas en los paneles contrachapados, sobretodo en los cantos.

Analizar y asegurar que los largueros, postes y complementos de madera, no presenten defectos estructurales o que no hayan ladeado.

Comprobar todas las cimentaciones.

MAINTENANCE:

Every week carry out a visual check on the general state of the element to make sure there are no breakages or damages to endanger users.

Every month make sure the fence is as structurally stable as when it was new and has no twisting in its sections.

Make sure the plywood panels do not have any dangerous splits, especially on the edges. Seal them if necessary.

Remove any splinters which may appear on the arms, supports and wooden fittings.

Check the state of all the screws, bolts and their protection. Check the covers on the corner posts.

Every year seal any splits in the plywood panels, especially at the edges.

Inspect the arms, supports and wooden fittings to make sure they have no structural faults and are not twisted to one side.

Check all ground fixings.

PLAN DE MAINTENANCE:

Chaque semaine vérifier visuellement l'état général du jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers.

Chaque mois s'assurer que la stabilité structurelle de la barrière soit identique à celle du premier jour et qu'aucune ondulation ne soit apparue.

Vérifier que les panneaux en contreplaqué ne présentent pas de fêlures dangereuses spécialement au niveau des angles. Colmater si nécessaire.

Éliminer l'apparition possible de fêlures sur les montants, les poteaux et les autres éléments en bois.

Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection. Vérifier les caches des poteaux.

Chaque année colmater les fêlures apparues sur les panneaux en contreplaqué, surtout au niveau des angles.

Analyser et s'assurer que les montants, les poteaux et les autres éléments en bois ne présentent aucun défaut structurel et qu'ils ne se soient pas écartés.

Vérifier toutes les fondations.

GALOPÍN PARQUES se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PARQUES reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PARQUES se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.