



TORRE CON TOBOGÁN, ROCÓDROMO Y RED

Tower With Slide, Climbing Wall And Net

Tour Avec Toboggan, Mur d'Escalade Et Filet

T40A-N

1/4

039-01-18-0004733-1

Fabricado por / Made by / Fabriqué par GALOPÍN PARQUES, S.L.

ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS:



277 cm.



10 u.




4-14

Dimensiones de pieza mas grande/Maximum dimensions of parts/ Dimensions maximum de la pièce:


210x40x40 cm.

Peso pieza mas pesada/Maximum weight of parts/ Poids maximum de la pièce:

57 kg

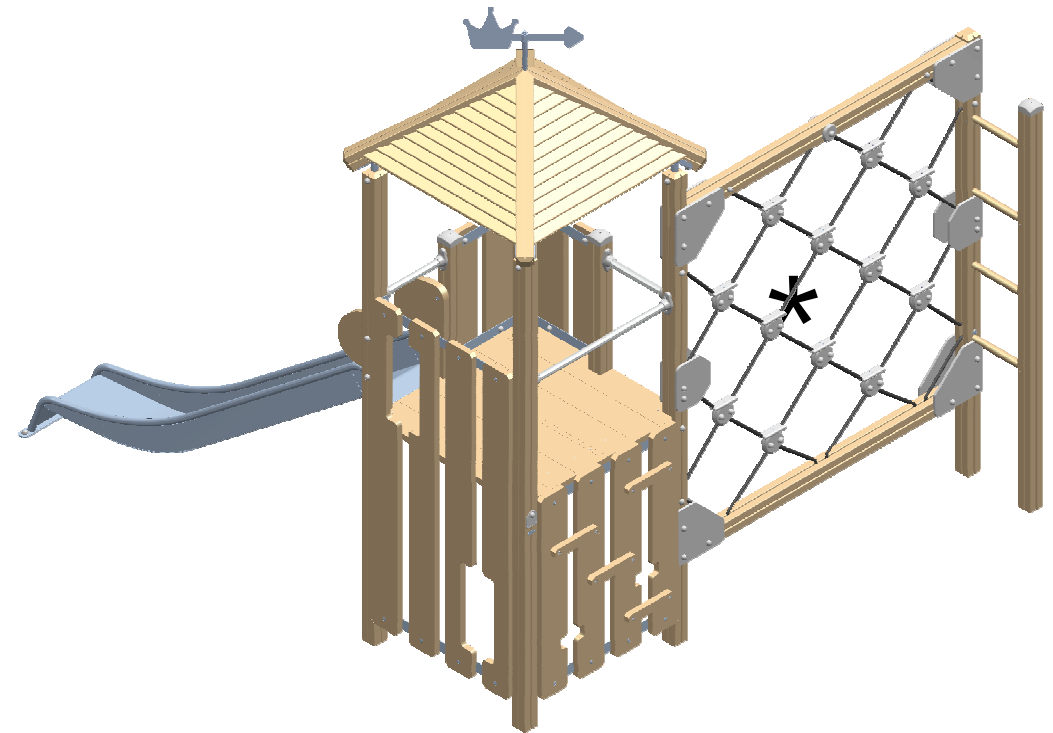

FUNCIONES LÚDICAS
PLAYFUL ACTIVITIES
ACTIVITÉS LUDIQUES

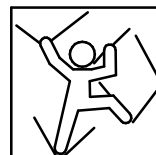

TORRE CON TOBOGÁN, ROCÓDROMO Y RED

Tower With Slide, Climbing Wall And Net

Tour Avec Toboggan, Mur d'Escalade Et Filet

T40A-N

2/4

039-01-18-0004733-1




Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:

Superficie de seguridad requerida y revestimientos del suelo según las normas EN1176-3:2008 y EN1176-1:2008

Safety surface required and floor covering according to the standard EN 1176-3:2008 and EN1176-1:2008

Zone de sécurité et revêtement du sol conformes à las normes EN 1176-3:2008 et EN1176-1:2008

DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%

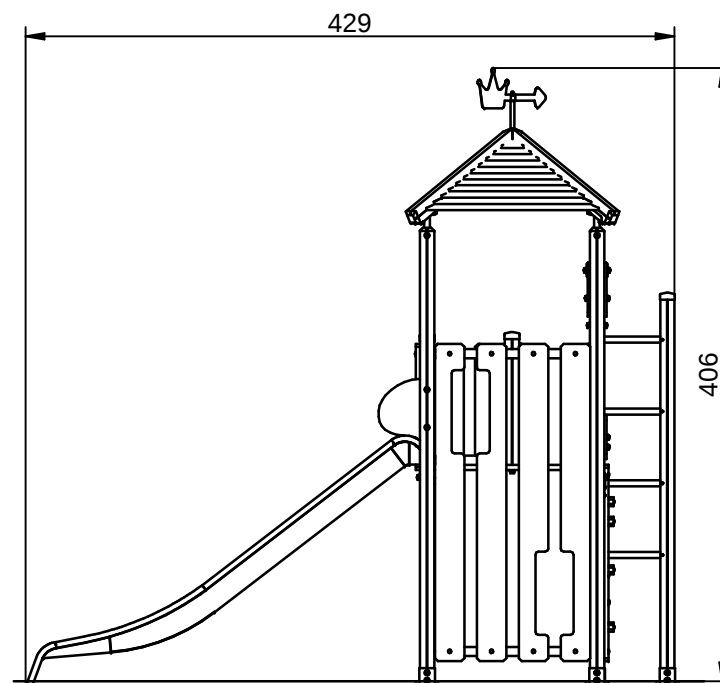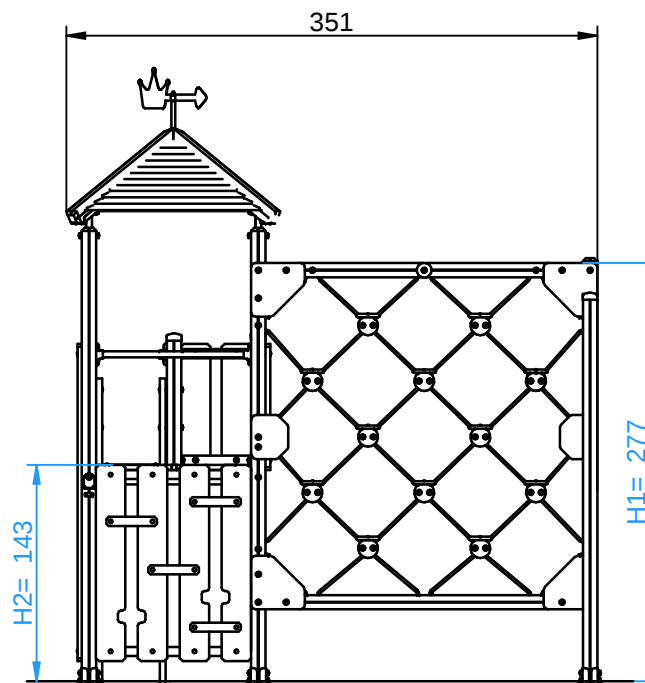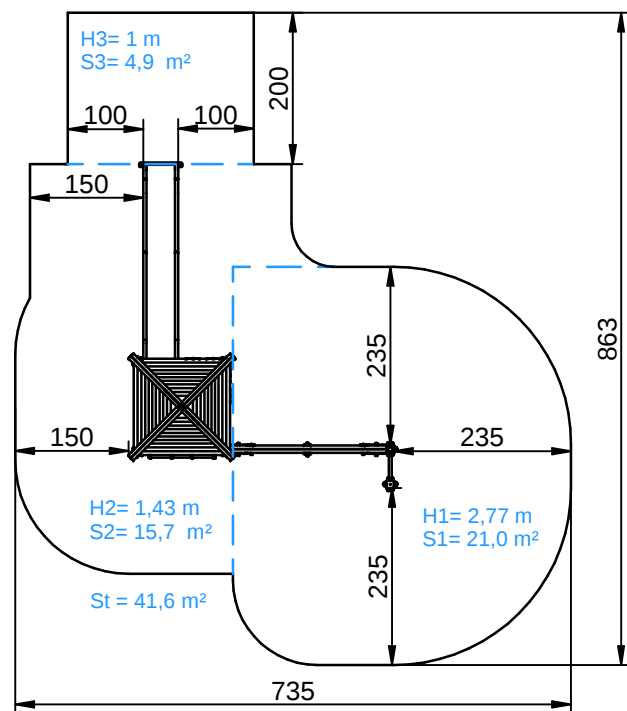

INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:

Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB/SDH/SDZ

Disponibilidad de repuestos/Availability of replacement parts/Disponibilité de pièces de remplacement: 10 años/ 10 years/ 10 années



3 h.

TORRE CON TOBOGÁN, ROCÓDROMO Y RED Tower With Slide, Climbing Wall And Net Tour Avec Toboggan, Mur d'Escalade Et Filet	T40A-N	3/4
		039-01-18-0004733-1

DESCRIPCIÓN MATERIALES:

Paneles: Tableros de HPL de 15 mm y tablero de pino escandinavo tratada en autoclave, clase de riesgo IV, 195x35 mm.

Postes: Madera laminada de pino escandinavo tratada en autoclave, clase de riesgo IV.

Piezas de plástico: Polipropileno y polietileno.

Piezas metálicas: AISI-304.

Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304.

Cuerdas: Cuerda de red. De multifilamento trenzada y recubierta de polipropileno.

MATERIAL DESCRIPTION:

Panels: 15 mm non-slip HPL board and scandinavian pine wood boards complying to EN 351/335, 195x35 mm.

Posts: Laminated scandinavian machine strength graded pine wood complying to EN351/335.

Plastic Parts: Polypropylene and polyethylene.

Metallic Parts: AISI-304.

Fixings: Steel conforming to 8.8 DIN267, AISI-304.

Rope: Swing net, Polypropylene covered braided multifilament rope.

DESCRIPTION MATÉRIELS:

Panneaux: Planches HPL antidérapant de 15 mm et planche de pin scandinave traité avec autoclave, source de risque IV, 195x35 mm.

Poteaux: Bois de pin scandinave traité avec autoclave, source de risque IV.

Pièces de plastique: Polypropylène and polyéthylène.

Pièces métalliques: AISI-304.

Visserie: Acier qualité 8.8 DIN267, AISI-304.

Cordes: Corde de filets. De multifilament tressé et recouverte de polypropylène.

GALOPÍN PARQUES se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PARQUES reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PARQUES se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.

TORRE CON TOBOGÁN, ROCÓDROMO Y RED

Tower With Slide, Climbing Wall And Net

Tour Avec Toboggan, Mur d'Escalade Et Filet

T40A-N

4/4

039-01-18-0004733-1

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Semanalmente comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Cada mes verificar que la red de rombos está tensada y sin desfilamentos. Asegurar el estado óptimo de los pasitos de red grises.

Comprobar la chapa inox de deslizamiento que no presente abolladuras.

Comprobar que el suelo de la torre no presente roturas o desperfectos.

Comprobar que los paneles de madera no presenten aberturas peligrosas especialmente en los cantos. Sellar si es necesario.

Asegurar que las barras de seguridad están todas y en su sitio.

Eliminar la posible aparición de astillas en los largueros, postes y complementos de madera.

Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día.

Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones. Verificar los tapones de los postes.

Anualmente analizar y asegurar que los largueros, postes y complementos de madera, no presenten defectos estructurales o que no hayan ladeado.

Comprobar todas las cimentaciones.

MAINTENANCE:

Every week carry out a visual check on the general state of the element to make sure there are no breakages or damages to endanger users.

Every month check that the netting is tight and not frayed. Make sure the grey steps in the netting are in good order.

Check the stainless steel slide has no dent.

Check that the floor of the tower are free from breakages and damage.

Make sure the wood panels do not have any dangerous splits, especially on the edges. Seal them if necessary.

Ensure that the safety bars are all present and in place.

Remove any splinters which may appear on the arms, supports and wooden fittings.

Ensure that the element is as structurally stable as when it was new.

Check the state of all the screws, bolts and their protection. Check the covers on the corner posts.

Every year inspect the arms, supports and wooden fittings to make sure they have no structural faults and are not twisted to one side.

Check all ground fixings.

PLAN DE MAINTENANCE:

Chaque semaine vérifier visuellement l'état général du jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers.

Chaque mois vérifier que le filet en losanges soit tendu et sans effilochement. S'assurer du bon état des pose-pieds du filet gris.

Vérifier que la plaque inoxydable de glissement il ne présente pas bosselures.

Vérifier que le sol de la tour ne présentent pas ruptures ni détériorations.

Vérifier que les panneaux en bois n'ont pas fentes dangereux, surtout dans les côtés. Sceller si c'est nécessaire.

Assurer que la barre de sécurité est correcte et dans sa place.

Éliminer la possible apparition d'éclats dans les montantes et les compléments en bois.

S'assurer que la stabilité structurelle du jeu soit identique à celle du premier jour.

Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection. Vérifier les bouches des poteaux.

Chaque année analyser et assurer que les montants et les compléments en bois ne présentent pas de défauts structuraux ou qu'ils ne sont pas inclinés.

Vérifier toutes les fondations.

GALOPÍN PARQUES se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PARQUES reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PARQUES se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.