



MUELLE DE TRONCOS

Spring Of Trunks

Ressort Troncs

B109A

1/4

009-29-0006011-2

Fabricado por / Made by / Fabriqué par GALOPÍN PARQUES, S.L.

ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS:



60 cm.



4 u.




2-6

Dimensiones de pieza mas grande/Maximum dimensions of parts/ Dimensions maximum de la pièce:

100x100x30 cm.

Peso pieza mas pesada/Maximum weight of parts/ Poids maximum de la pièce:

29 kg

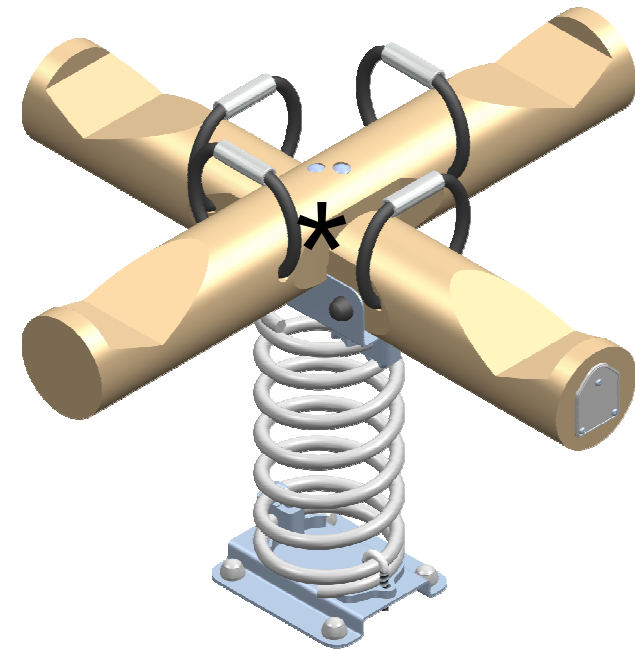

FUNCIONES LÚDICAS
PLAYFUL ACTIVITIES
ACTIVITÉS LUDIQUES



MUELLE DE TRONCOS Spring Of Trunks Ressort Du Troncs

B109A

2/4

009-29-0006011-2




Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:

Superficie de seguridad requerida y revestimientos del suelo según las normas EN1176-6:2008 y EN1176-1:2008

Safety surface required and floor covering according to the standard EN 1176-6: 2008 and EN1176-1:2008

Zone de sécurité et revêtement du sol conformes à las normes EN 1176-6:2008 et EN1176-1:2008


DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%

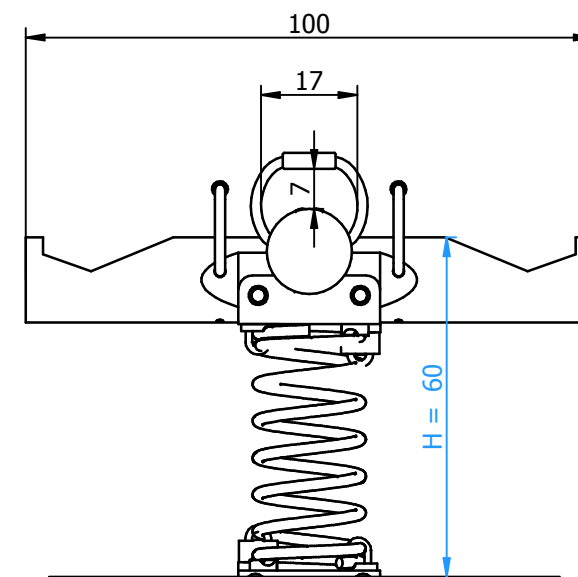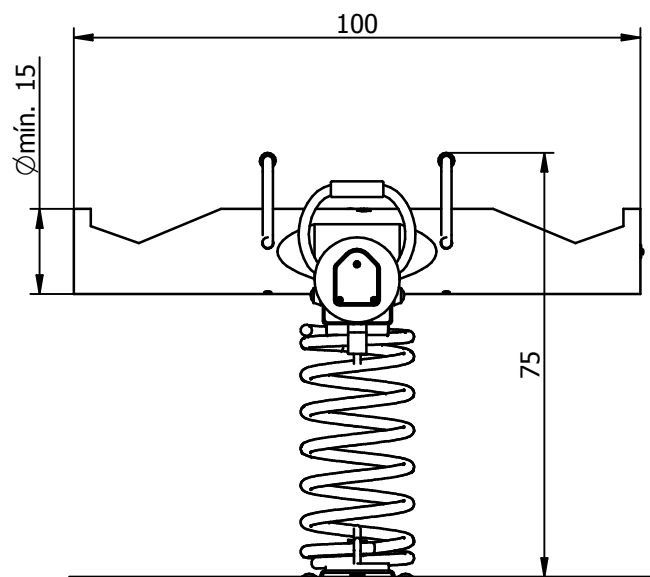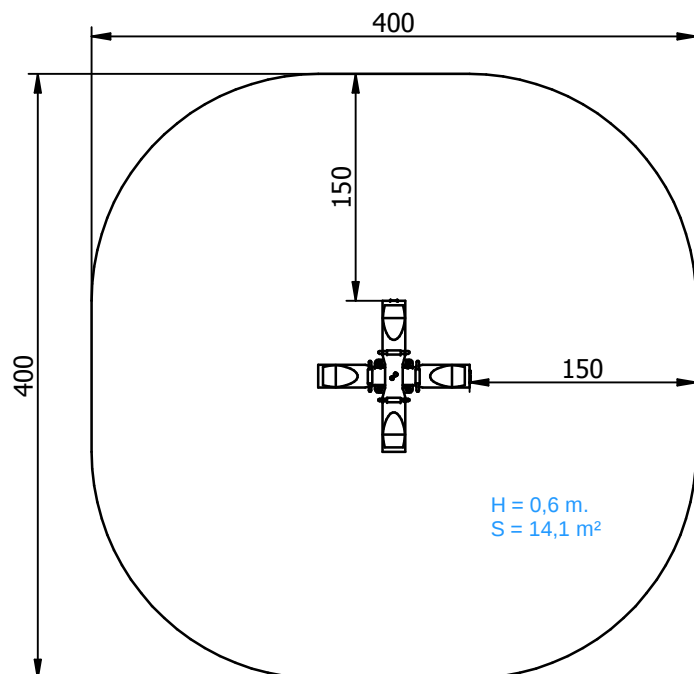

INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:

Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB/SD

Disponibilidad de repuestos/Availability of replacement parts/Disponibilité de pièces de rechange: 10 años/ 10 years/ 10 années



2 h.

MUELLE DE TRONCOS
Spring Of Trunks
Ressort Du Troncs

B109A

3/4

009-29-0006011-2

DESCRIPCIÓN MATERIALES:

- Paneles:** Madera de robinia, diámetro mínimo 150 mm.
- Largueros:** Madera de robinia, diámetro mínimo 150 mm.
- Piezas de plástico:** Polietileno, polipropileno y poliamida.
- Tornillería:** Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304.
- Cuerdas:** Cuerda de 18 mm con alma de acero, de multifilamento trenzada y recubierta de polipropileno.

MATERIAL DESCRIPTION:

- Panels:** Acacia decurrens Wild, minimum diameter 150 mm.
- Stringers:** Acacia decurrens Wild, minimum diameter 150 mm.
- Plastic Parts:** Polyethene, polypropylene and polyamide.
- Fixings:** Steel conforming to 8.8 DIN267, AISI-304.
- Rope:** Rope of 18 mm with steel core, polypropylene covered braided multifilament rope.

DESCRIPTION MATÉRIELS:

- Panneaux:** Acacia decurrens Wild, minimum de 150 mm de diamètre.
- Limons:** Acacia decurrens Wild, minimum de 150 mm de diamètre.
- Pièces de plastique:** Polyéthylène, polypropylène and polyamide.
- Visserie:** Acier qualité 8.8 DIN267, AISI-304.
- Cordes:** Corde de 18 mm avec coeur en acier, de multifilament tressé et recouverte de polypropylène.

MUELLE DE TRONCOS

Spring Of Trunks

Ressort Troncs

B109A

4/4

009-29-0006011-2

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Semanalmente comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Cada mes asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día.

Eliminar la posible aparición de astillas en los largueros, postes y complementos de madera.

Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente analizar y asegurar que los largueros, postes y complementos de madera, no presenten defectos estructurales o que no hayan ladeado.

Comprobar todas las cimentaciones.

MAINTENANCE:

Every week carry out a visual check on the general state of the element to make sure there are no breakages or damages to endanger users.

Every month check that the element is as structurally stable as when it was new.

Remove any splinters which may appear on the arms, supports and wooden fittings.

Check the state of all the screws, bolts and their protection.

Every year inspect the arms, supports and wooden fittings to make sure they have no structural faults and are not twisted to one side.

Check all ground fixings.

PLAN DE MAINTENANCE:

Chaque semaine vérifier visuellement l'état général du jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers.

Chaque mois s'assurer que la stabilité structurelle du jeu soit identique à celle du premier jour.

Éliminer l'apparition possible de fêlures sur les montants, les poteaux et les autres éléments en bois.

Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection.

Chaque année analyser et s'assurer que les montants, les poteaux et les autres éléments en bois ne présentent aucun défaut structurel et qu'ils ne se soient pas écartés.

Vérifier toutes les fondations.

GALOPÍN PARQUES se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PARQUES reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PARQUES se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.